





CITEFLEX

Enduit à Froid Couleur
Routier et Urbain



Ral 1001



Ral 1023



Ral 1024



Ral 2009



Ral 3009



Ral 3020



Ral 5012



Ral 5017



Ral 6018



Ral 6024



Ral 7043



Ral 9017

Teintes RAL non contractuelles

CERTIFICATION



Aucune certification BENOR pour les produits couleurs.

Confrontés aux mêmes contraintes que les marquages blancs certifiés, les CITEFLEX sont formulés sur la même base que les enduits à froid certifiés P5.

DEVELOPPEMENT DURABLE



Produit à faible émission de COV.

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie disponible.

Conditionnement pratique et écologique pour une réduction des déchets.

APPLICATEUR

Forte durabilité pour un coût d'usage optimisé.

Facilité d'application.



DOMAINE D'EMPLOI	
COULEUR	DOMAINE D'APPLICATION
Blanc	Tous marquages standards
Jaune (Y1)	Marquages définitives
Orange (Y2)	Marquages temporaires
Ocre RAL 1024	Bande de suggestion piste cyclable
Rouge RAL 3020	Coloriage piste cyclable
Noir RAL 9005	Masquage marquages
Bleu RAL 5017	Places de stationnement pour personnes handicapées

CARACTERISTIQUES

Liant : Résine méthacrylate.
 Pigment : Organique.
 Durcisseur : 2 %.
 Densité : 1,70 à 1,90 kg/l selon couleur.
 Extrait sec : 85 à 90 % selon couleur.
 Temps de séchage : 12 à 14 min. selon dosage.

CONDITIONS D'UTILISATION

Application manuelle avec spatule ou raclette.
 Application machine en technique sabot.
 Sur support bitumineux neuf ou ancien, propre et sec.
 Hygrométrie maximum : 80%.
 Température du support 5°C < T < 40°C.
 Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

6 kg.
 Bidon plastique ou métallique avec sachet pour une gestion optimisée des déchets.
 Produit sensible aux fortes chaleurs. Ne pas stocker sous les rayonnements directs du soleil.
 Composant A: Produit solvanté et réactif, limiter le stockage à proximité des comburants.
 Composant B: Peroxyde, produit comburant et irritant à ne pas stocker à proximité des matières combustibles.
 Respecter scrupuleusement la réglementation sur les matières dangereuses.
 Date Limite d'Utilisation Optimale : 8 mois dans son emballage d'origine, non ouvert.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Produit à usage professionnel.
 Précautions à prendre avec le peroxyde.
 Ne jamais ajouter de solvant.
 Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
 Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES CITEFLEX

Produit :	Enduit à froid CITEFLEX, prêt à l'emploi. Composant A à 98% : Enduit à froid pâteux blanc ou coloré (bidon de 6kg). Composant B à 2% : Doses de 100g de peroxyde en poudre ou peroxyde liquide (linéaire).
Certification :	Aucune certification BENOR pour les peintures couleurs. Confrontés aux mêmes contraintes que les marquages blancs certifiés, les CITEFLEX sont formulés sur la même base que les enduits à froid certifiés P5, ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire.
Destination :	Travaux spéciaux et/ou linéaires sur voirie urbaine.
Séchage :	Séchage chimique (polymérisation) par ajout de catalyseur juste avant l'application.
Température :	5°C < T < 40°C. Pour une qualité optimale du film, appliquer à une température > 10°C.
Hygrométrie:	< 80 %.
Temps de séchage :	12 à 14 minutes suivant les conditions climatiques et la technique d'application.
Application enduit à froid:	Application sabot avec une machine autotractée et éventuellement avec un sabot poussé / tiré. Application spatule ou raclette.
Application billes/charges :	Sans ajout de charges.
Nettoyage :	Solvant de nettoyage Solvécol ou Solvéo.
Support :	Chaussée hydrocarbonée propre et sèche.
Anciens marquages:	Vérifier l'adhérence des anciens marquages et la compatibilité entre les produits. Si incompatibilité, application recommandée d'un primaire d'accrochage Primaflex.

MATERIEL



Sabot : Sabot à ouverture réglable tiré ou poussé ou sur machine spéciale.

Spatule : Lisse ou crantée suivant l'aspect recherché.

TYPE DE TRAVAUX

Neuf : Les dosages de certification sont obtenus sur un support hydrocarboné avec une hauteur au sable (PMT) comprise entre 0,85 et 1,1 millimètres. Suivant l'ouverture du support, il convient d'ajuster le dosage de +50% /-10%.
 Dans le cas d'enrobé < 15 jours, appliquer au préalable un voile de peinture afin d'éviter l'influence des fractions légères du bitume qui peuvent colorer ou nuire à l'adhérence du marquage. L'application définitive se fera après ressuage complet.
Entretien : Adapter le dosage de certification suivant l'ouverture du support et vérifier l'adhésion ou la compatibilité avec l'ancien marquage.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Avant emploi, le produit doit être mélangé jusqu'à obtention d'une parfaite homogénéité. Ne pas diluer.
 Mélanger le composant B au composant A, idéalement avec un malaxeur au moment de l'application à raison de 2 % de peroxyde (1 sachet de 100 g pour un pot de 6 kg de composant A).
 Ne jamais revenir sur l'application fraîche. Une fois la couche de produit déposée, ne jamais retravailler le produit en surface.
 Par temps chaud, ne pas appliquer en plein soleil. Décaler si possible les plages horaires d'application. Au besoin, par forte chaleur, on peut réduire la quantité de peroxyde de 1/3 voir 1/2.
 L'application sur support béton est déconseillée. À défaut, le préparer avec le primaire d'accrochage CPR14 pour assurer l'adhérence du produit à long terme. Contacter le service commercial au besoin.

PREPARATION MATERIEL CITEFLEX

Application machinale au sabot :



Réhomogénéiser le composant A et mélanger le composant B au composant A, idéalement avec un malaxeur.
 Verser le produit mélangé dans le sabot de la machine.
 La largeur du sabot déterminera la largeur de la bande à réaliser.
 Faire un test d'application et au besoin régler l'épaisseur du produit appliqué par la vis de réglage sur le sabot.
 Ne pas oublier les séquences de rinçage à chaque arrêt de plus de 5 minutes.

Application manuelle :

Délimiter les zones à marquer à l'aide de ruban de masquage, pochoirs ou autres.
 Réhomogénéiser le composant A à l'aide d'un malaxeur.
 Mélanger le composant B au composant A, idéalement avec un malaxeur.
 Verser le produit mélangé sur le support dans la surface à marquer.
 Appliquer manuellement le mélange avec l'outil choisi.
 Ôter le masque avant séchage complet du marquage.
 Nettoyage des outils avec du Solvécol ou Solvéo.

PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE

PRODUIT	Dosage CITEFLEX g/m ²	Dosage produit de saupoudrage g/m ²
CITEFLEX	2000 à 3000	-

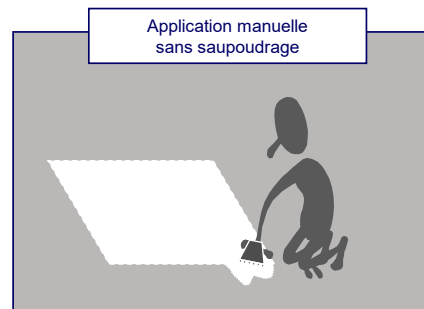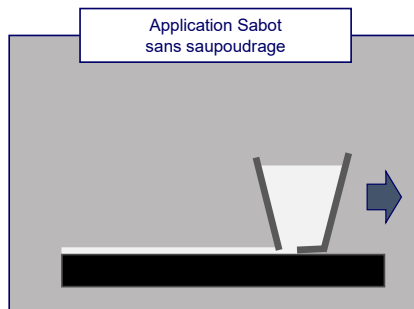

ENVIRONNEMENT & SECURITE

Produit soumis à la réglementation sur les matières dangereuses (ADR).

Manipulation avec les précautions d'usage : port de gants, vêtements de travail, lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussures notamment.

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.